

Műszaki ellenőri alátámasztó jelentés

A KOVI-95 Kft. és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal között 2015. november 6-án létrejött Vállalkozási szerződés értelmében a Bajza utca és a Bartók B. utca megsüllyedt szakaszán kellett az útburkolatot felújítani. A 2016. április elején, a megkezdett munkák során a megsüllyedt burkolat nyomvonal felbontása és az ablakos burkolat helyreállítás felmarása után, víz jelent meg az aszfalt burkolat alatt. A csatorna nyomvonal beton alapjának megbontása alatt kiüregelődés volt látható. Az alaposabb feltárás alapján megállapítható volt, hogy egy ideje már fennálló vízcsőtörés miatt az útalap teljesen elázott, így azt cserélni kell. A föld kiemelése után nyilvánvaló vált, hogy a nyomvonal mellett is elázott az altalaj, így olyan talaj visszatöltése szükséges, melynek állékonysága nem veszik el nagyobb mennyiségű víz felvétele után sem. Miután a cserélt talajon megfelelő teherbírás nem volt mérhető, így szükséges volt 20 cm vastagságban egy többlet Ckt réteg beépítése, hogy az út alapja már megfelelő teherbírású alapra kerüljön.

Összességében, a csatornaépítés utáni nem megfelelő helyreállítás, illetve a csőtörés miatt kifolyó víznek a nem megfelelően tömörített talajban való elszivárgása közösen okozta az útburkolat megsüllyedését. A csőtörés miatti altalaj elázás okán pedig 32 m³ talajcsere szükséges, mert olyan mértékben ázott el a talaj, hogy azt ismételtelen nem lehetett felhasználni.

Dombóvár, 2016. április 4.



Kéthelyi Barna

20-50104